Практическая работа №4

Тема: «Подготовка поверхностей и основные виды опиливания, правила выполнения ручного опиливания»

Цель: познакомиться с обработкой поверхности опиливанием, инструментом и правилами выполнения ручного опиливания

Ход работы:

Теоретические сведения

1. Общие сведения

Опиливанием называется операция по обработке металлов и других материалов снятием небольшого слоя напильниками вручную или на опиловочных станках.

С помощью напильников обрабатывают плоскости, криволинейные поверхности, пазы, канавки, отверстия любой формы, поверхности, расположенные под разными углами и т. п. Припуски на опиливание оставляются небольшими - от 0.5 до 0.25 мм. Точность обработки опиливанием составляет 0.2...0.05 мм (в отдельных случаях - до 0.001 мм).

Напильник представляет собой стальной брусок определённого профиля и длины, на поверхности которого имеются насечки (нарезки), образующие впадины и острозаточенные зубцы (зубья), имеющие в сечении форму клина. Напильники изготавливают из стали У10А, У13А, ШХ15, 13Х, после насекания подвергают термической обработке.

Напильники подразделяют по размеру насечки, её форме, по длине и форме бруска.

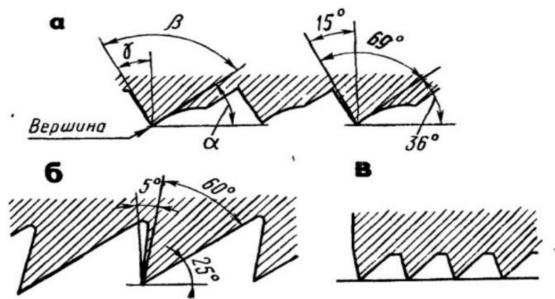


Рисунок 19 – Зубья напильников

Насечки на поверхности напильника образуют зубья, которые снимают стружку с обрабатываемого материала.

Зубья напильников получают на пилонасекательных станках с помощью специального зубила (рисунок 19а), на фрезерных станках - фрезами, на шлифовальных станках - специальными шлифовальными кругами (рисунок 19б), а также путем накатывания, протягивания на протяжных станках - протяжками и на зубонарезных станках.

Напильники с одинарной насечкой (рисунок 20a) могут снимать широкую стружку, равную длине всей насечки. Их применяют при опиливании мягких металлов и сплавов с незначительным сопротивлением резанию, а также неметаллических материалов. Одинарная насечка наносится под углом 25 градусов к оси напильника.

Напильники с двойной (перекрёстной) насечкой (рисунок 20б) применяют для опиливания стали, чугуна и других твёрдых материалов с большим сопротивлением резанию.

Hапильники c рашпильной (точечной) насечкой — рашпили (рисунок 20в) применяют для обработки очень мягких металлов и неметаллических материалов - кожи, резины и др.

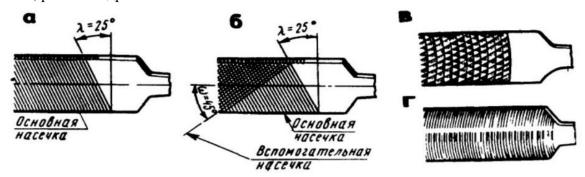


Рисунок 20 – Насечки напильников

Рашпильная (точечная) насечка получается вдавливанием металла специальными зубилами.

Напильники с дуговой насечкой (рисунок 20г) применяют при обработке мягких металлов. Дуговую насечку получают фрезерованием. Она имеет большие впадины между зубьями и дугообразную форму, обеспечивающую высокую производительность и повышенное качество обрабатываемых поверхностей.

2. Классификация напильников

По назначению напильники подразделяют на следующие группы:

- общего назначения;
- специального назначения; надфили;
- рашпили;
- машинные.

Напильники общего назначения предназначены для общеслесарных работ. По числу \mathbf{n} насечек (зубьев), приходящихся на 10 мм длины, напильники подразделяются на шесть классов, а насечки имеют номера 0, 1, 2, 3, 4, и 5:

- первый класс с насечкой № 0 и № 1 (п = 4...12) называют **драчёвыми**;
- второй класс с насечкой № 2 и № 3 (п = 13...24) называют личными;
- третий, четвёртый и пятый класс с насечкой № 4 и № 5 (п = 24...28), называют бархатными.

Напильники делятся следующие типы:


- **А плоские** (рисунок 21a);
- **Б** *плоские остроносые напильники* (рисунок 21 б) применяются для опиливания наружных или внутренних плоских поверхностей;
- *В квадратные напильники* (рисунок 21 в) используются для распиливания квадратных, прямоугольных и многоугольных отверстий;
- *Г техгранные напильники* (рисунок 21г) служат для опиливания острых углов, равных 60 градусам и более, как с внешней стороны детали, так и в пазах, отверстиях и канавках;
- \mathcal{A} круглые напильники (рисунок 21 д) используются для распиливания круглых или овальных отверстий и вогнутых поверхностей небольшого радиуса;
- E *полукруглые напильники* с сегментным сечением (рисунок 21e) применяют для обработки вогнутых криволинейных поверхностей значительного радиуса и больших отверстий (выпуклой стороной);
- **Ж ромбические напильники** (рисунок 21 ж-) применяют для опиливания зубчатых колёс, дисков и звёздочек;

3 - **ножовочные напильники** (рисунок 21з) служат для опиливания внутренних углов, клиновидных канавок, узких пазов, плоскостей в трёхгранных, квадратных и прямоугольных отверстиях.

Плоские, квадратные, трёхгранные, полукруглые, ромбические и ножовочные напильники изготавливают с насеченными и нарезанными зубьями. Ромбические и ножовочные напильники изготовляют только с насечками $N \ge 2$, 3, 4 и 5 длиной соответственно 100...250 мм и 100...315 мм.

Напильники специального назначения для обработки цветных сплавов, в отличие от слесарных напильников общего назначения, имеют другие, более рациональные для данного конкретного сплава углы наклона насечек и более глубокую и острую насечку, что обеспечивает высокую производительность и стойкость напильников.

Напильники для обработки бронзы, латуни и дюралюминия имеют *двойную* насечку: верхняя выполнена под углами 45, 30 и 50 градусов, а нижняя соответственно под углами 60, 85 и 60 градусов. Маркируют напильники буквами ЦМ на хвостовике. А также для обработки изделий из лёгких сплавов и неметаллических материалов применяют тарированные и алмазные напильники.

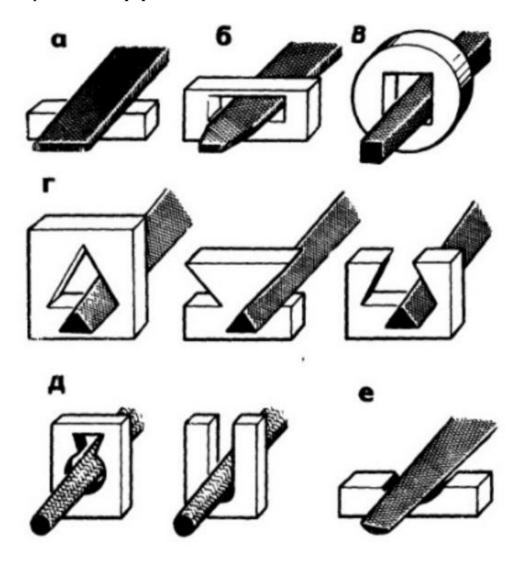

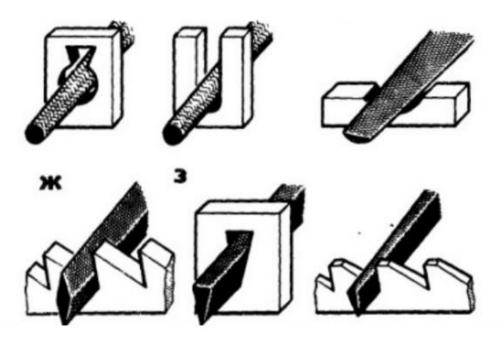


Рисунок 21 – Типы напильников

Надфили - это небольшие напильники (рисунок 22), применяются для лекальных, граверных, ювелирных работ, а также для зачистки в труднодоступных местах (отверстий, углов, коротких участков профиля и др.).

Изготавливают надфили из стали У13 или У13A (допускается У12 или У12A). Длина надфилей установлена равной 80, 120 и 160 мм.

В зависимости от количества насечек, приходящихся на каждые 10 мм длины, надфили разделяются на пять типов - \mathbb{N}_2 1, 2, 3, 4 и 5. Надфили имеют на рукоятке наносимые номера насечки: \mathbb{N}_2 1 - 20...40; \mathbb{N}_2 2 - 28...56; \mathbb{N}_2 3, 4 и 5 - 40...112 насечек на 10 мм длины.

Алмазные надфили применяют для обработки твердосплавных материалов, различных видов керамики, стекла, а также для доводки режущего твердосплавного инструмента. При обработке надфилями получают поверхности с шероховатостью Ra 0,32...0,16.

Рашпили предназначены для обработки мягких металлов (свинец, олово, медь и др.) и неметаллических материалов (кожа, резина, древесина, пластические массы), когда обычные напильники непригодны. В зависимости от профиля рашпили бывают тупоносые и остроносые, а также круглые и полукруглые с насечкой № 1 и 2, длиной 250...350 мм.

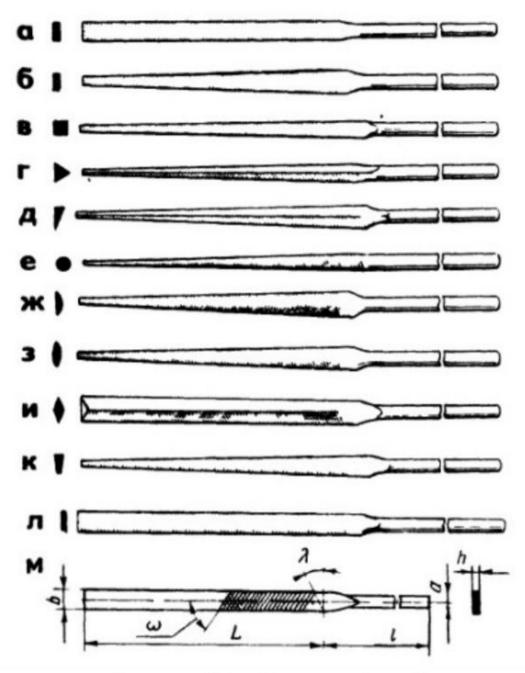


Рисунок 22 – Виды надфилей

3. Вилы опиливания

Опиливание наружных плоских поверхностей начинают с проверки припуска на обработку, который мог бы обеспечить изготовление детали в соответствии с чертежом.

При опиливании плоских поверхностей используют плоские напильники - драчёвый и личный. Опиливание ведут перекрёстными штрихами. Параллельность сторон проверяют штангенциркулем, а качество опиливания - поверочной линейкой в различных положениях (вдоль, поперёк, по диагонали).

Пекальные линейки служат для проверки прямолинейности опиленных поверхностей на просвет и на краску. При проверке прямолинейности на просвет лекальную линейку накладывают на контролируемую поверхность и по размеру световой щели устанавливают, в каких местах имеются неровности.

Опиливание поверхностей угольника, расположенных под прямым углом, связано с пригонкой внутреннего угла и сопряжено с некоторыми трудностями.

Опиливание конца стержня на квадрат начинают с опиливания грани, размер проверяют штангенциркулем.

5.4 Безопасность труда при опиливании

При опиловочных работах необходимо выполнять следующие требования безопасности:

- при опиливании заготовок с острыми кромками нельзя поджимать пальцы левой руки под напильником при обратном ходе;
- образовавшуюся в процессе опиливания стружку необходимо сметать с верстака волосяной щёткой, строго запрещается сбрасывать стружку обнажёнными руками, сдувать её или удалять сжатым воздухом;
- при работе следует пользоваться только напильниками с прочно насаженными рукоятками, запрещается работать напильниками без рукояток или напильниками с треснутыми, расколотыми рукоятками.

Контрольные вопросы

- 1. Дайте определение процесса опиливания. Какой используется инструмент?
- 2. Приведите классификацию напильников, составьте диаграмму вида



3.Перечислите виды брака при опиливании. Назовите меры предупреждения брака.

Заполните таблицу

Виды брака	Меры предупреждения брака

- 4. Какие правила техники безопасности нужно соблюдать при опиловочных работах?
- 5. Как выполняют опиливание плоских поверхностей?

Вывод: